

STAVEBNÍ NÁVOD A POPIS

15

# SUPER MÍR



Pražský obchod potřebami pro domácnost

národní podnik — prodejna 20-216

prodejna radiotechnického a elektrotechnického zboží

PRAHA II, VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 25

*Součástky k postavení přijimače MÍR*  
*obdržíte v naší prodejně 20-216*  
*PRAHA II, VÁCLAVSKÉ NÁM. 25*

# MÍR

**Stavebnice malého 4+1 elektronkového superherbu s použitím miniaturních elektronek.**

Našim radioamatérům předkládáme tímto stavebním návodem stavebnici rozhlasového přijimače, ve kterém jsou použity miniaturní elektronky, miniaturní mezifrekvenční transformátory a cívková souprava. Je to typ malého přijimače, ve vкусné bakelitové skříni, který výkonem uspokojí i amatéra velmi náročného. Stavebnice je velmi podrobně propracována a proto není obtížná k sestavení pro pokročilejší amatéry, i když vzhledem k miniaturisaci součástek je zde kladen vyšší nárok na přesnost a čistotu provedení. Aby však byla umožněna stavba tohoto moderního přijimače i méně pokročilým amatérům, zařadili jsme do popisu podrobné montážní výkresy a fotografie sestaveného přijimače.

Při sestavování dodržujte umístění součástek, jakož i spojů přesně podle výkresů. Nedodržení pokynů mohlo by mít podstatný vliv na výkon a jakost přijimače.

Oldřich Luňák

## **Technický popis.**

**Stavebnice MÍR je 4+1 elektronkový superheterodyn pro provoz ze sítě 120/220 V, 40—60 c/s, s použitím miniaturních elektronek.**

**Vlnové rozsahy:**

krátké vlny = 5,8 až 18,4 Mc/s (51,8—16,3 m),  
střední vlny = 525 až 1610 kc/s (572—186 m),  
dlouhé vlny = 150 až 300 kc/s (2000—1000 m).

**Elektronky:**

**6H31** směšovač-oscilátor,  
**6F31** m. f. zesilovač,  
**6BC32** detektor a n. f. zesilovač,  
**6L31** koncový zesilovač,  
**6Z31** usměrňovač,

**Sřední citlivost:**

45  $\mu$ V, krátké vlny,  
17  $\mu$ V, střední vlny,  
20  $\mu$ V, dlouhé vlny.

**Mezifrekvenční kmitočet:**

452 kc/s.  
pro poměr vstupního napětí 1 : 2 = 6 kc/s.

**Šířka pásmá:**

při 1000 kc/s = 44 dB.

**Pořízení zrcadlového kmitočetu:**

při 1000 kc/s = 49 dB.

**Pořízení mezifrekvenčního signálu:**

6,95 Mc/s — 13,8 Mc/s, krátké vlny,  
600 kc/s — 1500 kc/s, střední vlny,  
160 kc/s — 250 kc/s, dlouhé vlny,  
sladovací body vyznačeny na stupnici.

**Nízkofrekvenční charakteristika:**

70 — 4500 c/s  $\pm$  3 dB.

**Maximální výkon na reproduktoru:**

2 W při skreslení 10%.

**Celkový příkon:**

cca 37 W.


**Bručení:**

145  $\mu$ W.

**Rozměry:**

délka 260 mm, výška 164 mm, hloubka 138 mm,  
knoflíky výšky 20 mm.

## Mechanické sestavení.

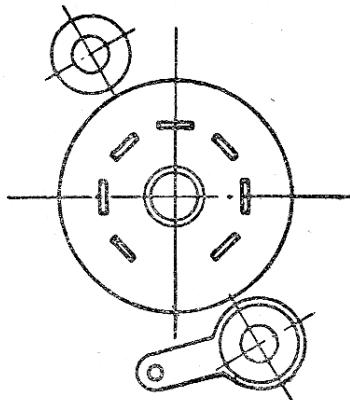


Obr. 3. Provedení nýtování objímky elektronky


Rozložení součástek nad chassis je velmi dobře patrné na obr. 1 i na fotografii přijímače.

Ze spodní strany chassis přišroubujeme potenciometr s vypinačem, dále cívkovou soupravu a naposled lištu se spájecími body. Upevnění lišty na chassis je znázorněno na obr. 2. Když jsme s touto prací hotovi, provedeme montáž lanka na pohon ladícího kondensátoru a ukazatele podle obr. 4. Kladku umístěnou na spodní straně stupnice je nutno mírně vyhnouti i s upevňovacím plechem tak, aby její drážka směrovala do středu prohlubně na osičce náhonu. Připadné nenařízení by způsobovalo vypadávání lanka z drážky kladky. Dále si zhotovíme ze silnějšího ocelového nebo i měděného drátu ukazatel podle obr. 5, jehož delší část nalakujeme bílým lakem (nejvhodnější je nitrolak).

Na chassis PJ 615 namontujeme jako první elektronkové objímky. Správné nařízení je zakresleno na obr. 7. Doporučujeme tyto přinýtovat dutými nýty. U každé objímky přinýtujeme současně po jednom pájecím očku ze spodní strany chassis, jak je znázorněno na obr. 3. Poté namontujeme všechny součástky, které jsou umístěny nad chassis. Jsou to: síťový transformátor, výstupní transformátor, držák reproduktoru, kde pod obě mafice ze spodní strany chassis přichytíme pájecí očka, elektrolyt  $2 \times 32 \mu\text{F}$  s izolační podložkou, ladící kondensátor s převodovým bubínkem, mezikrevenční transformátory a masku pro stupnici. Všechny díly připevníme šrouby M 3, které zajistíme lakem proti uvolnění.

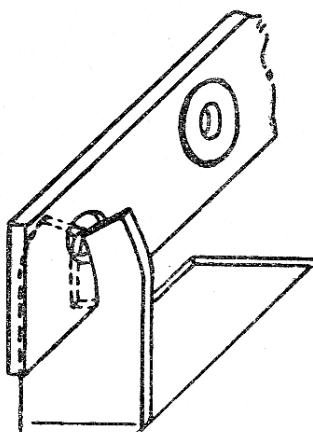


Obr. 2. Upevnění lišty k chassis.

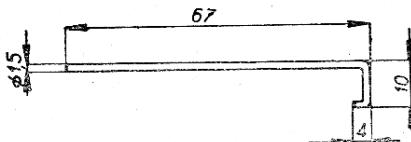

Obr. 5. Ukazatel slanic.

Na volný konec ukazatele nasuneme kousek plsti, a zajistíme lakem. Plstí se vymezí vůle, která je mezi maskou a sklem stupnice.

Správné nastavení ukazatele prováděme zásadně na horní straně stupnice, t. j. v poloze, kdy je ladící kondensátor úplně zavřen. V tomto bodě se musí ukazatel krýt se začátkem sloupců, na nichž jsou označena jména slanic. Ovládáním ladícího kondensátoru až do polohy, kdy je úplně zavřen, se přesvědčíme, zda se ukazatel bez obtíží přesune na spodní stranu stupnice, kde se musí krýt s koncem sloupců.

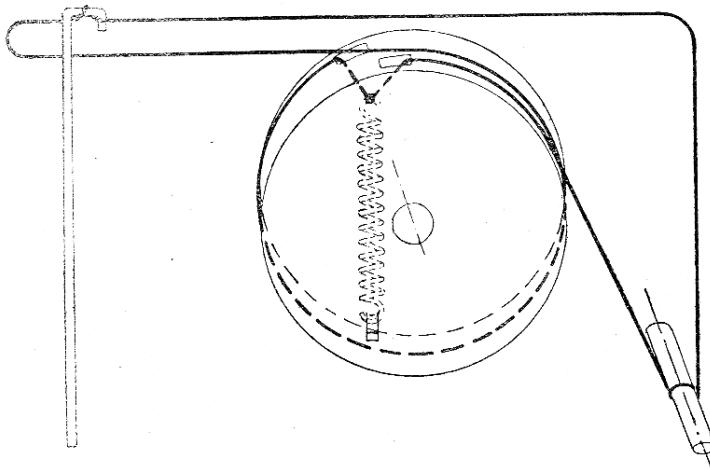

Obr. 4. Navléknutí lanka na pohon ladícího kondensátoru a ukazatele,

Po skončení popsaných prací, ještě jednou vše zkонтrolujeme, přesvědčíme se, zda jsou všechny součástky na chassis dobrě upevněny a zda jejich umístění je shodné s obr. 1. Při použití předepsaných součástek není třeba upravovat nové otvory do chassis, ani je přizpůsobování. Shledáme-li vše v pořádku, můžeme přistoupit k zapojování přijímače. Při této práci je nám hlavním vodítkem montážní plán na obr. 7, na kterém je nakresleno zapojení celého přijímače a rozložení jednotlivých součástek pod chassis. Předem si však prostudujeme schéma a seznámíme se s popisem zapojení a funkcí přijímače.

#### **Popis a zapojení.**

V stupni části přijímače je vyvořena paralelními ladícími obvody, které se stavají z cívky L 1 pro krátké vlny, L 2 pro střední vlny, L 3 pro dlouhé vlny a z jedné poloviny ladícího kondensátoru C 14. Každá z cívek se připojuje přepínačem naprostě samostatně pro zvolený vlnový rozsah. Není zde tedy řadění cívek seriové ani paralelní, což považujeme za přednost nové cívkové soupravy. Pro všechny tři vlnové rozsahy je antena vžádána vysokoinduktivní vazbou, která zlepšuje zrcadlovou selektivitu. Antena se připojuje k jednotlivým cívkám přes oddělovací kondensátor C 11, který musí být velmi jakostní. Případný zkrat v tomto kondensátoru by ohrozil provoz přijímače, eventuálně způsobil úraz obsluhujícímu, neboť druhý konec cívky je galvanicky spojen s chassis přijímače a tím vlastně přímo s elektrovodní sítí. Toťž platí pro kondensátor C 12 přes který se k přijímači připojuje uzemnění.

Všechny uvedené cívky jsou laditelné železovým jádrem a paralelně ke každé je

zapojen dolaďovací kondensátor. Pomocí této ladících prvků je snadné nastavití součtu přijimače na všechny vlnového rozsazí. Připojení vstupních cívek se provádí zapojením dvou spojů. Na bod (1) se připojuje anténa a na bod (2) je připojen ladící kondensátor, který se pak připojuje přes oddělovací kapacitu **C 13** na třetí mřížku elektronky **E 1**. Uzemněné konce cívek jsou spojeny na cívkové soupravě s kovovou částí přepinače. Přišroubováním přepinače cívkové soupravy k chassis, uzemňovací spoj odpadá. Je nutné dbát, aby byl přepinač pevně přišroubován, tím se předem vyloučí nespolehlivé spojení uzemněných konců cívek s chassis.

### Oscilátor.

Vlivem použití miniaturní elektronky **6H31**, je podstatná změna v zapojení oscilátoru. Obvykle u vícemřížkových elektronek se oscilátor provádí mezi první a druhou mřížkou. U elektronky typu **6H31** je spojenia druhá a čtvrtá mřížka na jediný vývod. V důsledku toho by případný v. f. potenciál na těchto mřížkách ohrozil stabilitu slupně, nehledě k velké kapacitě obou mřížek vůči **G 3**, na kterou jsou připojeny vstupní obvody. Toto by mělo za následek, že na vstupních obvodech by bylo v. f. napětí z oscilátoru a odtud by se dostalo až do antény. Nemusíme snad zdůrazňovat, že vyzárování vlastních kmitů u přijimače není přípustné. Proto je zde oscilátor zapojen do katody a odtud by se dostalo až do mřížky (laděný obvod). Na **G2+G4** je pak připojen kondensátor, který představuje naprostý zkrat pro v. f.

Tak jako ve vstupní části i zde jsou cívky samostatné pro každý vlnový rozsah. Pro krátké vlny je to **L 4**, pro střední vlny **L 5** a pro dlouhé vlny **L 6**. Seriové i paralelní kondensátory, které upravují rozsah oscilátoru, jsou již v cívkové soupravě zamontovány a není naprosto žádoucí jejich hodnoty měnit. Všechny cívky jsou laditelné žezovým jádrem a ke každé je zapojen samostatný dolaďovací kondensátor pro nastavení žádaného rozsahu oscilátoru. Připojení se provádí dvěma spoji, a to: bod (3) se zapojuje na katodu elektronky **E 1** a bod (4) přes oddělovací kondensátor **C 16** na **G 1** téže elektronky, odkud se zapojí odpór **R 2** pro automatické přepětí na chassis přijimače.


### Mezifrekvenční část.

V anodě elektronky **E 1** je zapojena jedna polovina mezifrekvenčního transformátoru **MF I**, přes který se přivádí anodové napětí. Druhá polovina je jedním koncem pripojena na první mřížku strmé pentody **E 2** a druhým koncem na kondensátor **C 17**, který provádí svod v. f. na katodu. Do bodu spojení **C 17** s **MF I** se přivádí přes odpór **R 3** předpětí k automatickému řízení citlivosti. Druhá mřížka **E 2** je galvanicky spojena s **G 2 + G 4** předcházející elektronky, pak je společný odpór **R 4**, přes který jsou mřížky napojeny a pro svod v. f. složky je společný **C 18**. Zesílené napětí m. f. kmitočtu se přivádí z anody elektronky **E 2** na **MF II**, na jehož druhé polovině je zapojen demodulační stupeň.


**Upozornění!** Je naprosto nutné zapojit mezifrekvenční transformátory tak, jak je nakresleno na obr. 7. Nezaměňte si vývody, zničily by se elektronky!

### Demodulace a automatické řízení citlivosti.


V. f. napětí, které se indukuje na sekundární stranu **MF II** se přivádí na anodu první diody elektronky **E 3**. Nízkofrekvenční napětí po demodulaci, je přes filtrovací člen sestávající s **R 5**, **C 19** a **C 20** přiváděno na potenciometr **R 6**, z jehož běžce odebíráme právě zvolenou hodnotu napětí k dalšímu zesílení. Pro získání záporného předpětí k automatickému řízení citlivosti přivádime z **MF II** přes **C 22** v. f. napětí na druhou diodu a odtud po usměrnění přes filtrovací odpór **R 8** na rozvod k elektronkám **E 1** a **E 2**. Do stejněho bodu je přivedeno základní záporné předpětí přes odpór **R 12**, které vzniká průtokem celkového anodového proudu odporem **R 14**.

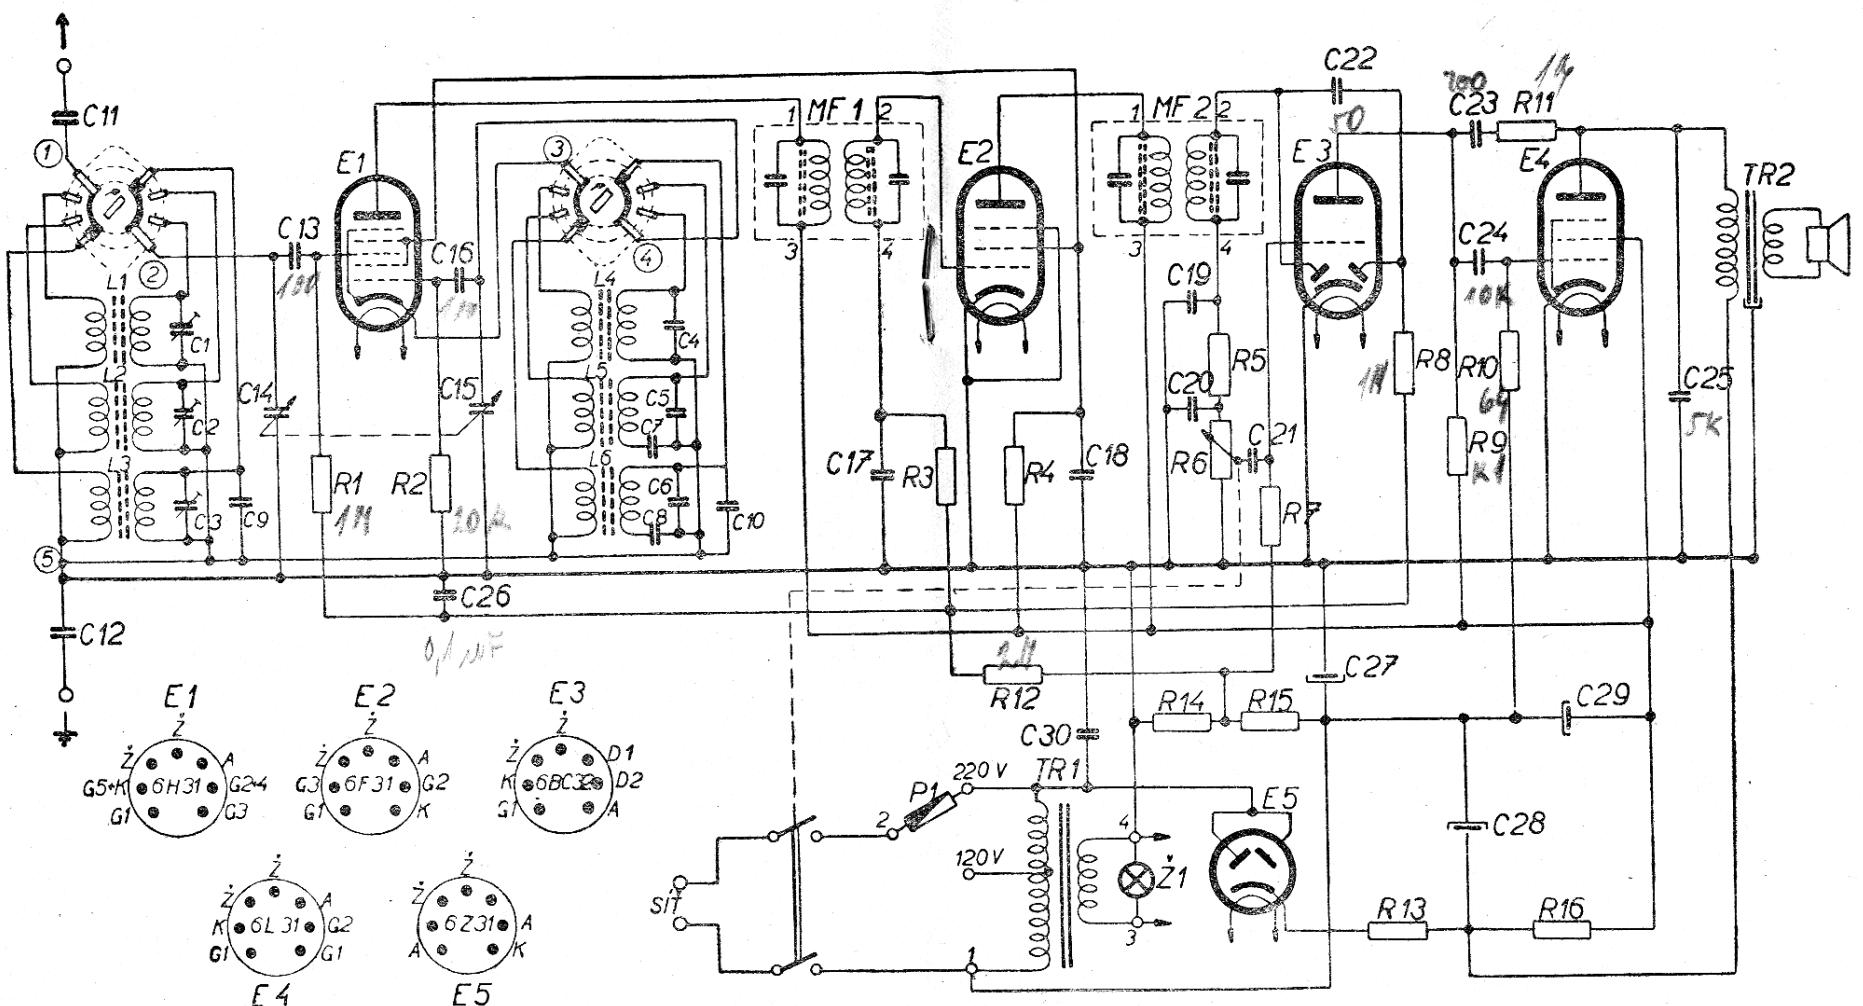

Obr. 6. Schema stavebnice MÍR.

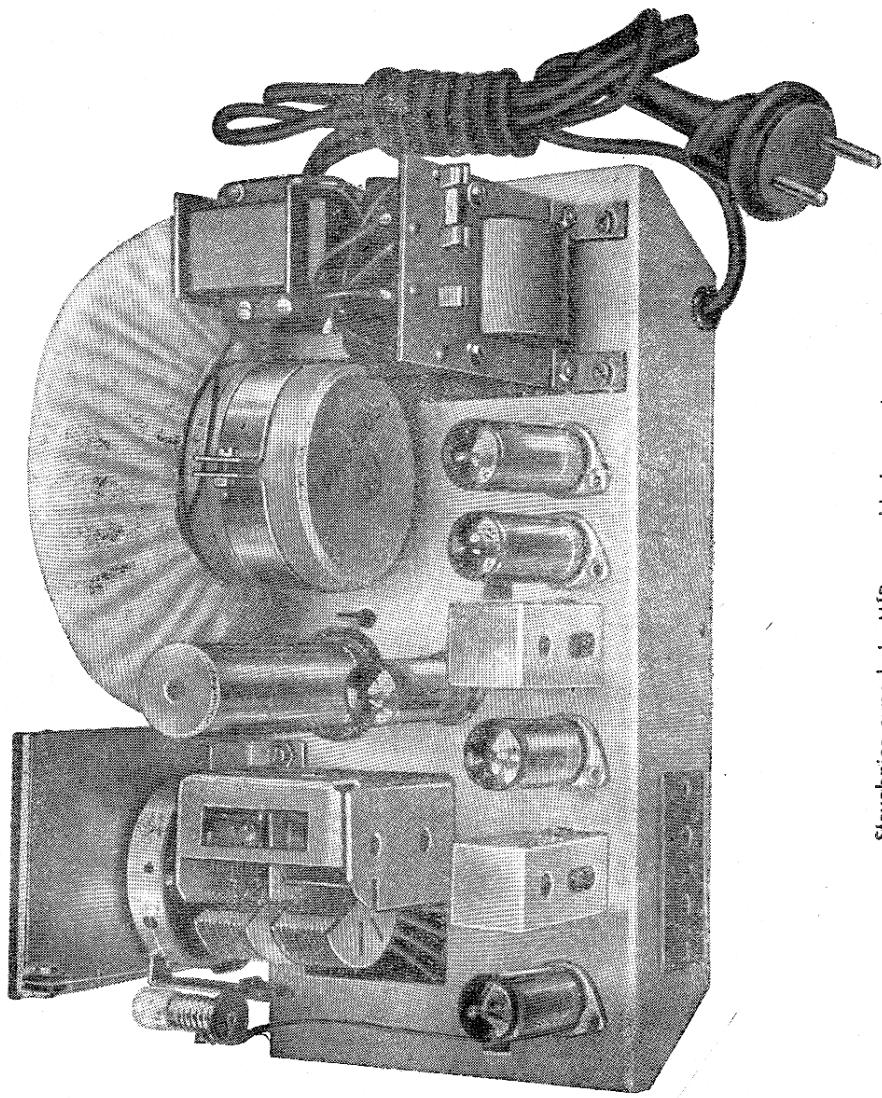



Stavebnice superhetu MIR — pohled ze zadu.

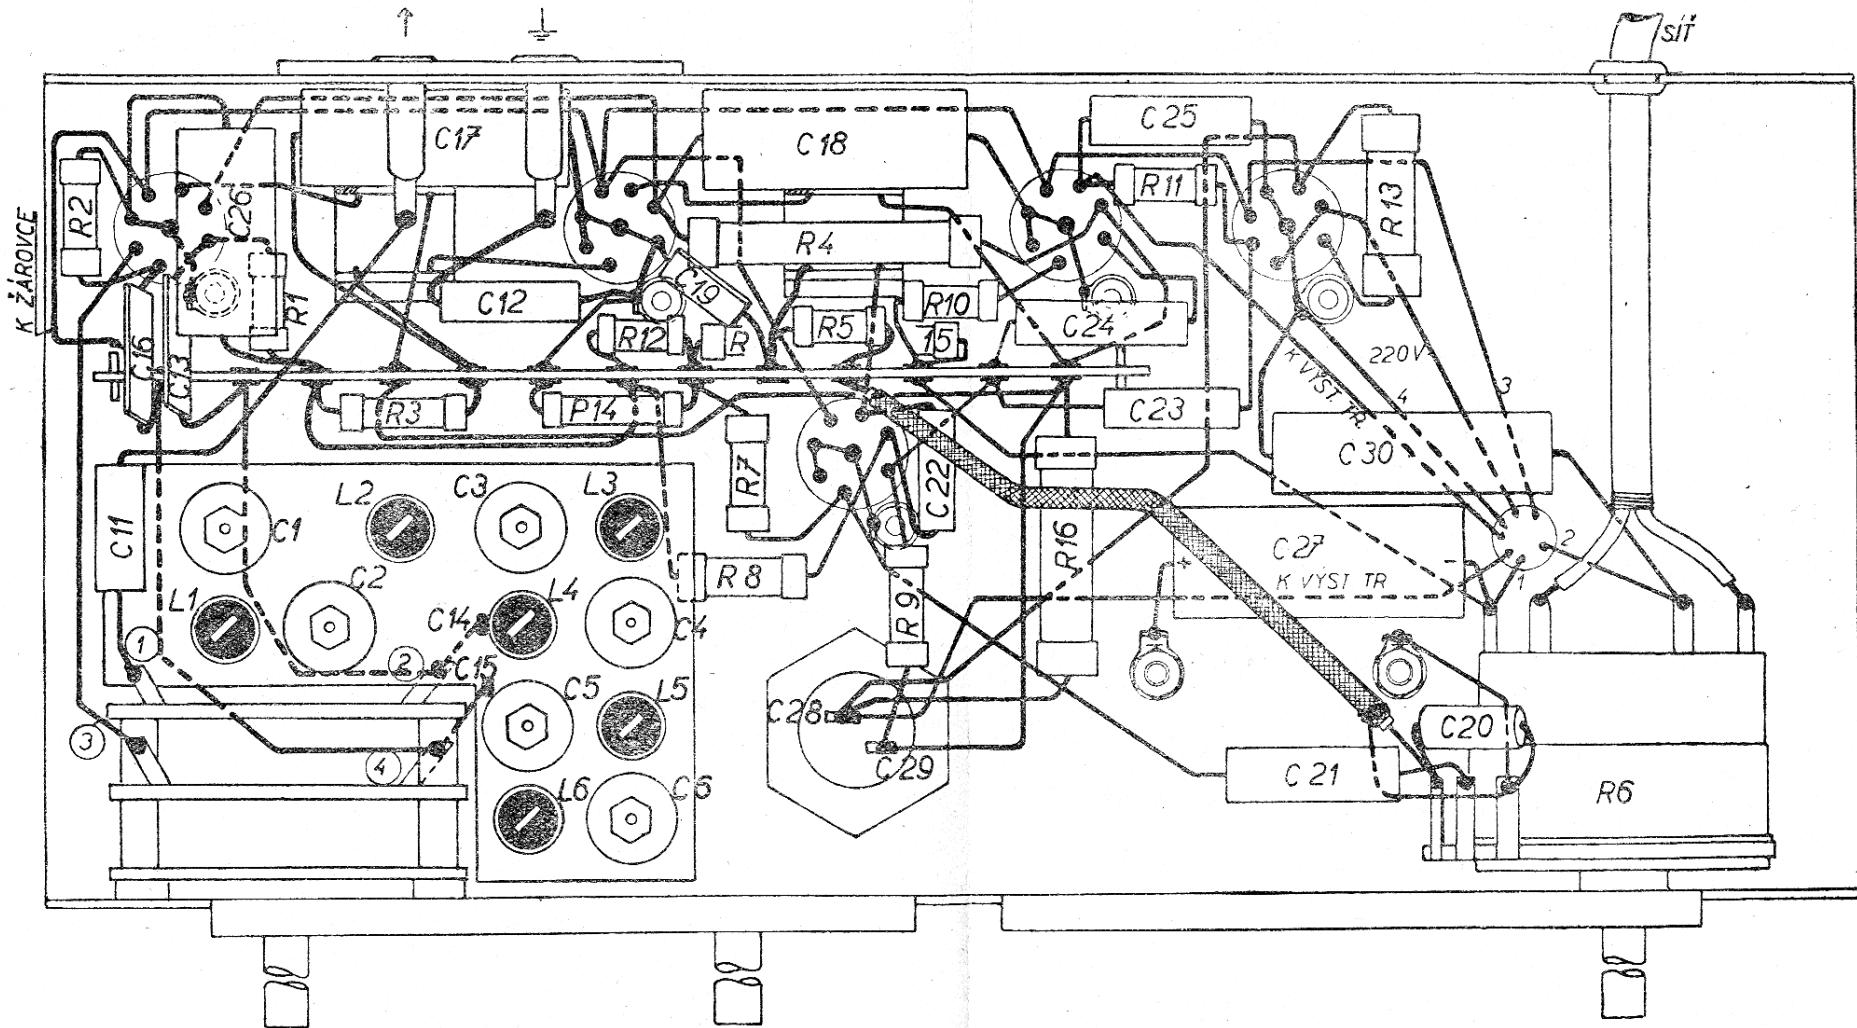

Obr. 7. Zapojovací plán stavebnice MÍR.

Stavebnice superhetu MIR — pohled ze spodu.

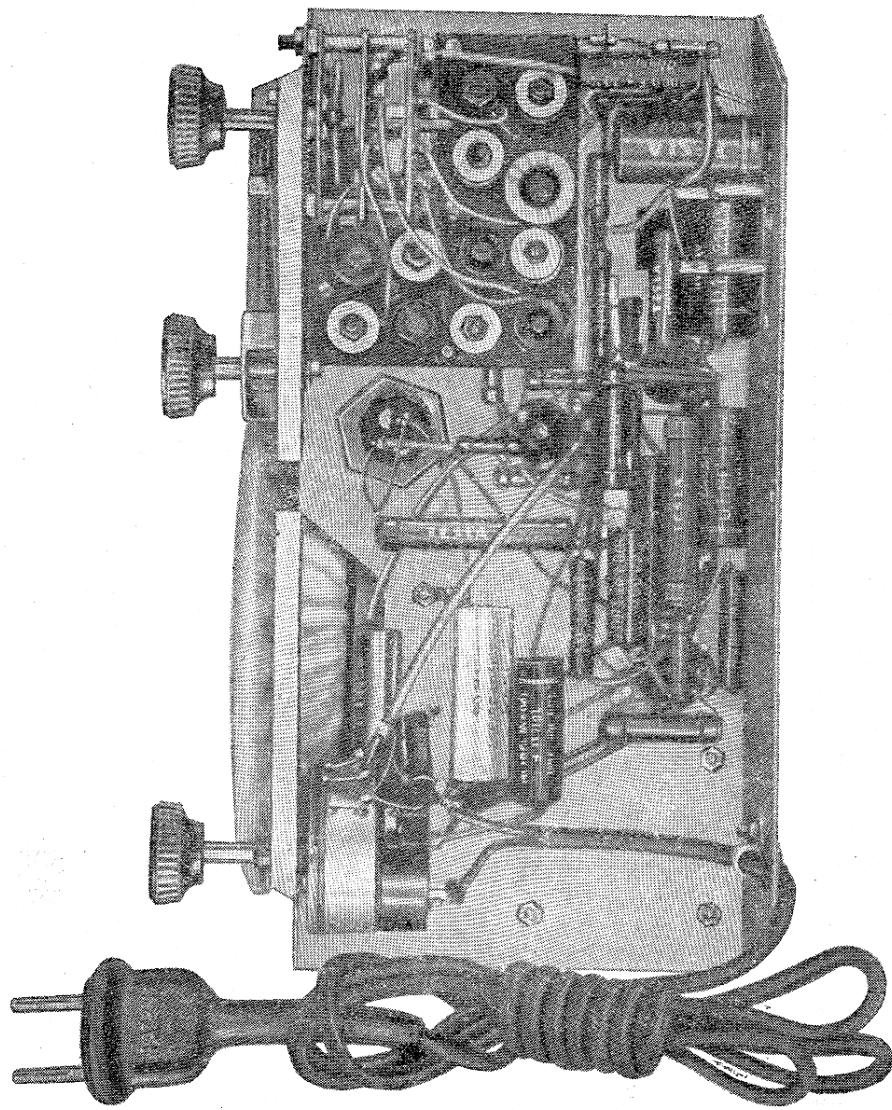

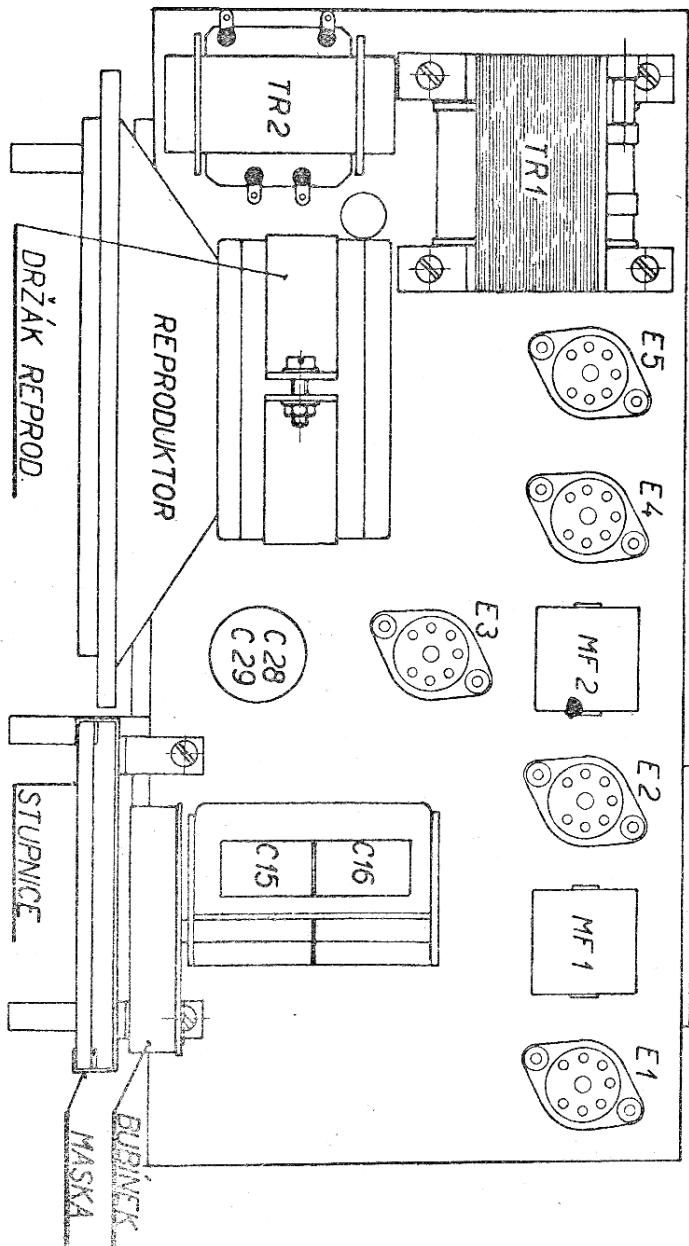

Obr. 1. Rozeslavení součástek na chassis.

## Nízkofrekvenční část.

Z běžce potenciometru **R 6** odebíráme n. f. napětí, které přivádíme přes kondenzátor **C 21** na řídící mřížku triody **E 3**. Na tutéž je přivedeno předpětí odporem **R 7**. Zesílené n. f. napětí, které nám vzniká na anodovém odporu **R 9** se přivádí na **G 1** elektronky **E 4** přes kondensátor **C 24**. Záporné předpětí na tuto mřížku je přivedeno odporem **R 10**. V anodě elektronky **E 4** je zapojen výstupní transformátor **TR 2** a k jeho sekundárnímu vinutí je připojen reproduktor. Radioamatérům by zde jistě rádi viděli, aby stavebnice byla upravena pro možnost připojení dalšího reproduktoru. Od této možnosti bylo upuštěno z bezpečnostních důvodů, neboť chassis přijimače je přímo spojeno se sítí. V případě nežádoucího spojení sekundárního vinutí s plechy transformátoru, nebo poruchy na kmitačce reproduktoru (drhnutí v kovové mezeře), nastalo by spojení vývodů pro druhý reproduktor se sítí. **Na tutu skutečnost důrazně upozorňujeme!** — Mezi anodu elektronky a chassis přijimače je zapojen kondensátor **C 25**, který představuje zkrat pro nežádoucí vysokou frekvenci. Na upravení nízkofrekvenční charakteristiky je použita negativní zpětná vazba mezi anodami elektronek **E 3** a **E 4**, pomocí odporu **R 11** a kondensátoru **C 23**. Tento obvod způsobuje malé zeslabení u výšek a mírné zvednutí nížších frekvencí.

## Napájecí část.

Síťové napětí přivedené přes dvoupólový spinač a volič napětí na primár transformátoru **TR 1** se transformuje na 6,3 V pro žhavení všech elektronek a napájení osvětllovací žárovíčky. Anodové napětí se získává přímo usměrněním síťového napětí za předpokladu, že je přístroj připojen na napětí 220 V. Pro případ, kdy přijimač měl být provozován při 120 V, je transformátor zapojen tak, že se využívá jako autotransformátor, který upravuje síťové napětí na 220 V a toho se pak usměrňuje elektronkou **E 5**. Tato elektronka je nepřímo žhavená a proto ji můžeme žhati ze společného žhavicího vinutí. Její katoda je dostatečně izolována, takže snese 450 V mezi katodou a vlákнем. Z katody se odebírá stejnospěrné napětí přes ochranný odpór (aby nevzniklo přetížení katody vlivem nabíjení elektrolytu) pro anodu koncové elektronky, která se spokojí s menší filtrací; zde vystačíme s jednou polovinou dvojitěho elektrolytu  $32 \mu\text{F}$ . Pro napájení druhé mřížky **E 4** a ostatních elektronek foto napětí filtrujeme přes odpory **R 16** a druhou polovinou elektrolytu **C 29**. Potřebné záporné předpětí pro řídící mřížky elektronek získáváme průtokem celkového anodového proudu odporem **R 14** a **R 15**; tyto jsou připojeny na kovové pouzdro dvojitěho elektrolytu **C 28** a **C 29**, který je za účelem izolování od chassis. K bezpečnému vyhlašení předpětí je zde ještě nízkovoltový elektrolyt **C 27**, připojený paralelně k předpěťovým odporům. K odstranění nežádoucích brumových napětí přicházejících ze sítě, je zde kondensátor **C 30**, který tato napětí zkraje. Je velmi nutné, aby to byl kondensátor vysoko jakostní, neboť je přímo zapojen na střídavé napětí 220 V.

## Uvedení do provozu a měření přijimače.

Po provedení zapojení přijimače vše překontrolujeme, jak podle schéma na obr. 6, tak podle zapojovacího plánu na obr. 7. Zjistíme-li, že je vše v pořádku, nastavíme pojistku na správné síťové napětí a přístroj zapojíme na síť bez elektronek. Voltmetrem na střídavé napětí, případně žárovíčkou se přesvědčíme, že na všech elektronkových objímkách je správné žhavící napětí. Je-li tomu tak, zasuneme elektronku **E 5** a asi za 30 vteřin můžeme změřit usměrněné napětí, které měříme mezi chassis a kladným vývodem elektrolytu **C 28** (má být  $280 \div 300$  V). Pak zasuneme další elektronku **E 4** a po nažhavení naměříme na anodě 200 V a na druhé mřížce rovněž 200 V. Hodnotu mřížkového předpětí změříme tak, že voltmetr připojíme mezi chassis a kovové pouzdro elektrolytu **C 28** a **C 29** (zde máme naměřiti —8 V). Sáhneme-li na

nožičku první mřížky elektronky **E 4**, ozve se nám z reproduktoru mírné bručení. Tím jevíme se přesvědčili, že koncový stupeň má správnou funkci. Dále můžeme zasunouti elektronku **E 3** a na její anodě naměříme 95 V. Vytočíme potenciometr **R 6** na maximální hodnotu, došluknouti se jeho středního vývodu se přesvědčíme, zda ta elektronka pracuje. Při správné funkci se nám ozve z reproduktoru velmi silné bručení, jehož hodnotu můžeme měnit otáčením potenciometru.

Když přijimač vyhověl všem uvedeným zkouškám, zasuneme další dvě elektronky. Je-li na následujících stupních vše dobře zapojeno, musíme na přijimač zachytit několik silnějších stanic i bez sladčování, neboť cívková souprava a mezifrekvenční transformátory jsou z továrny předladěny. Překontrolujeme znova všechna napětí. Jejich hodnoty musí souhlasit s údaji uvedenými v následující tabulce.

Hodnoty napětí v přijimači:

<b>E 1</b>	$E_a = 185 \text{ V}$	
	$E_{g2} = 80 \text{ V}$	
<b>E 2</b>	$E_a = 185 \text{ V}$	napětí měřeno s voltmetrem o odporu $1000 \Omega$
	$E_{a2} = 80 \text{ V}$	na 1 V, na rozsahu 600 V.
<b>E 3</b>	$E_a = 95 \text{ V}$	
<b>E 4</b>	$E_a = 200 \text{ V}$	
	$E_{g2} = 185 \text{ V}$	
napětí na napětina	$R 14 = -1 \text{ V}$	měřeno na rozsahu 12 V
	$R 14 R 15 = -9 \text{ V}$	měřeno na rozsahu 12 V

Proud naměřený přes primár transformátor **TR 2** = 29 mA.

**Nevynechávejte tuto kontrolu!** Když nemáte vhodné měřidlo, požádejte šťastnějšího majitele o přeměření. Vyvarujete se tak předem pracnému hledání připadných závod a též nesprávné funkci přijimače.


Když všechna napětí souhlasí, můžete přistoupit k sladčování.

Pro amatéry, kteří vlastní n. f. elektronkový voltmetr a tónový generátor, uvádíme zde další hodnoty pro kontrolu n. f. části přijimače.

Pro výstupní napětí na sekundáru trafa **TR 2**, IV při 1000 c/s (měřeno elektronkovým voltmetrem na odporu  $5\Omega$  bez reproduktoru) je nutné přivést 1.8 V (1000 c/s) na řídící mřížku elektronky **E 4**, a 65 mV (1000 c/s) na potenciometr **R 6** při vytočení běže na max. N. f. napětí z tónového generátoru přivádime přes oddělovací kapacitu min. 20.000 pF.

### Sladčování přijimače.


Předem nužno podotknouti, že sladění je nejdůležitějším úkonem amatéra, proto télo též poslední práci je nužno věnovati velkou péci a ti, kdož nejsou tak zkušení, aby sladění provedli sami, ať se obrátí na pokročilejší amatéry, kteří jim jistě ochotně

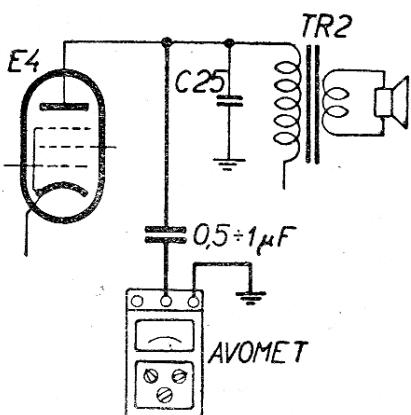

Obr. 8. Zapojení indikátoru výstupního napětí.

#### Sladování mezifrekvenční části.

V. f. napětí z pomocného vysílače, který nastavíme na kmitočet 452 kc/s, přivedeme přes kondenzátor 50.000 pF na řidicí mřížku elektronky E 2. Regulátor hlasitosti R 6 nastavíme na max. hodnotu, kterou ponecháme po celou dobu sladování. Výstupní napětí z vysílače nastavíme na takovou hodnotu, aby indikátor výstupního napětí ukazoval cca na polovinu stupnice. Na této hodnotě snažíme se jej udržet po celou dobu sladování. Zeslabení výstupního napětí provádíme zásadně snížením v. f. napětí z pomocného vysílače. Isolovaným šroubovákem otáčíme jádry cívek MF II až docílíme maximální hodnotu výstupního napětí. Na obr. 10 je na kresleném pohledu na mezifrekvenční transformátory, kde jádra cívek jsou označena písmeny pro zachování správného postupu sladění. První naladíme na max. hodnotu jádro C a pak jádro D.

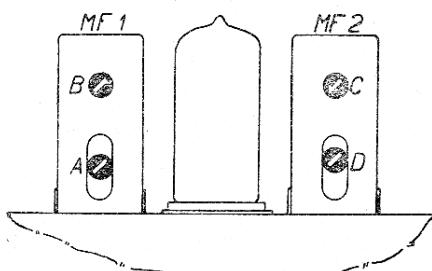

Obr. 10. Pohled na sladovací body m. f. transformátorů.

Ještě několikrát za sebou provedeme jemné doladění všech cívek m. f. transformátorů v následujícím pořadí: C, D, B, A. Po sladění všech cívek, zajistíme jádra proti uvolnění vhodnou zálevací hmotou (vystačíme i s voskem v malém množství).

#### Postup sladění oscilátoru a vstupních obvodů.

Krátké vlny, oscilátor — vlnový přepinač přepneme na krátké vlny, pomocný vysílač připojíme přes odpor 300 Ω (nahrazuje umělou antenu) do antenní

poradí. V dalším je uveden postup sladování pouze s pomocným vysílačem. »Sladování« bez pomocného vysílače považujeme za velmi nepřesné a proto se zde o něm nezmíňujeme.

Pro sladování nutně potřebujeme indikátor výstupního n. f. napětí. Ti, kdož mají elektronkový voltmetr připojí jej parallelně k reproduktoru na sekundár výstupního transformátoru a přepnou na rozsah 0,3 V. Majitelé přístrojů AVOMET a p. zapojí jej podle obr. 8 na anodu koncové elektronky a přepnou na střídavý rozsah cca 15 V. Měřidlo zůstane zapojeno po celou dobu sladování.


zdírky přijimače, pomocný vysilač nastavíme na kmitočet 6,95 Mc/s, ukazatel stanic nastavíme na horní značku krátkovlnné stupnice (v blízkosti pásmu 40 m) a jádro cívky L 4 nastavíme tak, aby indikátor výstupního napětí ukázal max. výchylku. Pomocný vysilač přeladíme na kmitočet 13,8 Mc/s, ukazatel stanic přesuneme na spodní značku krátkovlnné stupnice (v blízkosti 20 m pásmu) a dolaďovací kondensátor C 4 nastavíme tak, aby indikátor výstupního napětí ukázal max. výchylku.

*Tento postup opakujeme několikrát a skončime, až nepozorujeme žádného rozdílu ve výchylce indikátoru výst. napětí.*

Krátké vlny, vstup — pomocný vysilač nastavíme na kmitočet 6,95 Mc/s, ukazatel stanic nastavíme na horní značku krátkovlnné stupnice, jádro cívky L 1 nastavíme tak, aby indikátor výst. napětí ukázal max. výchylku. Pomocný vysilač přeladíme na 13,8 Mc/s, ukazatel stanic na spodní značku krátkovlnné stupnice a dolaďovací kondensátor C 1 nastavíme tak, aby indikátor výst. napětí ukázal max. výchylku.

*Tento postup opakujeme několikrát a skončime, až nepozorujeme žádného rozdílu ve výchylce indikátoru výst. napětí.*

Sřední vlny, oscilátor — vlnový přepinač přepneme na sřední vlny, pomocný vysilač připojíme přes umělou antenu (obr. 9) do antenní zdírky přijimače,

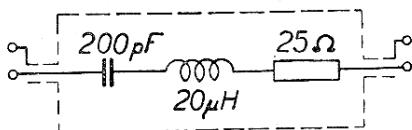

Obr. 9. Schema a hodnoty umělé antény (náhrada hodnot skutečné antény).

pomocný vysilač nastavíme na 600 kc/s, ukazatel stanic na horní značku sředovlnné stupnice a jádro cívky L 5 nastavíme tak, aby indikátor výst. napětí ukázal max. výchylku. Pomocný vysilač nastavíme na 1500 kc/s, ukazatel stanic na spodní značku sředovlnné stupnice a dolaďovací kondensátor C 5 nastavíme tak, aby indikátor výst. napětí ukázal max. výchylku.

*Tento postup opakujeme několikrát a skončime, až nepozorujeme žádného rozdílu ve výchylce indikátoru výst. napětí.*

Sřední vlny, vstup — pomocný vysilač nastavíme na 600 kc/s, ukazatel stanic na horní značku sředovlnné stupnice, a jádro cívky L 2 nastavíme tak, aby indikátor výst. napětí ukázal max. výchylku. Pomocný vysilač nastavíme na 1500 kc/s, ukazatel stanic na spodní značku sředovlnné stupnice a dolaďovací kondensátor C 2 nastavíme tak, aby indikátor výst. napětí ukázal max. výchylku.

*Tento postup opakujeme několikrát a skončime, až nepozorujeme žádného rozdílu ve výchylce indikátoru výst. napětí.*

Dlouhé vlny, oscilátor — vlnový přepinač přepneme na dlouhé vlny, pomocný vysilač nastavíme na 160 kc/s, ukazatel stanic na horní značku dlouhovlnné stupnice a jádro cívky L 6 nastavíme tak, aby indikátor výst. napětí ukázal max. výchylku. Pomocný vysilač nastavíme na 250 kc/s, ukazatel stanic na spodní značku dlouhovlnné stupnice a dolaďovací kondensátor C 6 nastavíme tak, aby indikátor výst. napětí ukázal max. výchylku.

*Tento postup opakujeme několikrát a skončime, až nepozorujeme žádného rozdílu ve výchylce indikátoru výst. napětí.*

**Dlouhé vlny, vstup** — pomocný vysílač nastavíme na 160 kc/s, ukazatel stanic na horní značku dlouhovlnné stupnice a jádro cívky **L 3** nastavíme tak, aby indikátor výst. napětí ukázal max. výchylku. Pomocný vysílač nastavíme na 250 kc/s, ukazatel stanic na spodní značku dlouhovlnné stupnice a doladovací kondensátor **C 3** nastavíme tak, aby indikátor výst. napětí ukázal max. výchylku.

*Tento postup opakujeme několikrát a skončíme, až nepozorujeme žádného rozdílu ve výchylce indikátoru výst. napětí.*

Po provedeném sladění, všechna jádra cívek a doladovací kondensátory zajištěme proti uvolnění vhodnou zalévací hmotou. Pak k přijimači připojíme antennu a uzemnění do příslušných zdířek **[pozor při připojování uzemnění, chassis je pod napětím síťě!]** a postupně vyzkoušíme všechny vlnové rozsahy. Ozvou-li se na středních a dlouhých vlnách interferenční hvizdy je nutné přijimač opatřiti mezinrekvenčním odlaďovačem. Tento má býti seriový a zapojuje se na **C 11**, tedy z bodu (1) cívkové soupravy v serií cívka a kondensátor na chassis přijimače. Cívka má indukčnost 25 mH, kondensátor je 50 pF.

#### **Upevnění do skříně.**

Chassis PJ 615 je vyráběno pro bakelitovou skříň B 15. Skříň je upravena tak, že chassis přijimače jako jediný díl se do ní snadno zasune a ze zadní strany se zajiští jediným šroubem. Dále je nutno přijimač opatřiti zadní stěnou Z 15, která je řešena tak, že je zajištěna nemožnost dotyku s chassis. Po upevnění knofliků doporučujeme otvory pro zajišťovací šrouby zaplnit zalévací hmotou. Zvýší se tím bezpečnost přijimače.

## Seznam součástek pro stavebnici MÍR.

### Elektronky:

- E 1 — 6 H 31 (6 BE 6)
- E 2 — 6 F 31 (6 BA 6)
- E 3 — 6 BC 32 (6 AT 6)
- E 4 — 6 L 31 (6 AQ 5)
- E 5 — 6 Z 31 (6 X 4)

### Kondensátory:

- C 11 — svítkový 2000 pF/1000 V
- C 12 — svítkový 5000 pF/1000 V
- C 13 — slídový 100 pF
- C 14 — } ladící 2×400 pF TESLA
- C 15 — } EK 215 240
- C 16 — slídový 100 pF
- C 17 — svítkový 0,1  $\mu$ F/250 V
- C 18 — svítkový 0,1  $\mu$ F/250 V
- C 19 — slídový 100 pF
- C 20 — svítkový 200 pF/250 V
- C 21 — svítkový 10.000 pF/250 V
- C 22 — slídový 50 pF
- C 23 — svítkový 200 pF/250 V
- C 24 — svítkový 10.000 pF/250 V
- C 25 — svítkový 5000 pF/1000 V
- C 26 — svítkový 0,1  $\mu$ F/250 V
- C 27 — elektrolyt, 25  $\mu$ F 12/15 V
- C 28 — elektrolyt, 2×32  $\mu$ F 250/275 V
- C 29 — }
- C 30 — svítkový 10.000 pF/1000 V

### Odpory:

- R 1 — vrstvový 1 M  $\Omega$  0,25 W
- R 2 — vrstvový 20.000  $\Omega$  0,25 W
- R 3 — vrstvový 1 M  $\Omega$  0,25 W
- R 4 — vrstvový 12.500  $\Omega$  2 W
- R 5 — vrstvový 50.000  $\Omega$  0,25 W
- R 6 — potenciometr 0,5 M  $\Omega$  log.  
s vypinačem
- R 7 — vrstvový 2 M  $\Omega$  0,25 W
- R 8 — vrstvový 1 M  $\Omega$  0,25 W
- R 9 — vrstvový 0,1 M  $\Omega$  0,25 W
- R 10 — vrstvový 640.000  $\Omega$  0,25 W
- R 11 — vrstvový 1 M  $\Omega$  0,25 W
- R 12 — vrstvový 2 M  $\Omega$  0,25 W

- R 13 — vrstvový 150  $\Omega$  1 W
- R 14 — vrstvový 20  $\Omega$  0,5 W
- R 15 — vrstvový 150  $\Omega$  1 W
- R 16 — vrstvový 1600  $\Omega$  2 W
- Z 1 — žárovka 6,3V/0,3 A
- P 1 — pojistka 0,2 A
- TR 1 — sifový transformátor ST 63
- TR 2 — výstupní transformátor VT 31
- MF I — mezifrekvenční transformátor  
MF 452/I
- MF II — mezifrekvenční transformátor  
MF 452/II
- Cívková souprava AS 631
- Reproduktoř  $\varnothing$  130 mm TESLA PN 3205

### Mechanické díly:

- 1 ks — bakelitová skříň B 15 s maskou
- 3 ks — bakelitový knoflík K 15
- 1 ks — zadní stěna Z 15
- 1 ks — stupnice pro skříň B 15
- 1 ks — chassis PJ 615
- 1 ks — držák stupnice D 15
- 1 ks — držák reproduktoru R 15
- 1 ks — pásek se spájecími body
- 1 ks — ladící kotouč L 15
- 1 ks — objímka na žárovičku
- 5 ks — objímka na miniaturní elektronky
- 1 ks — sifová šňůra se zásírkou
- 2 ks — gumová průchodka
- 23 ks — šrouby M 3 × 8
- 16 ks — matice M 3
- 1 ks — šroub M 4 × 8
- 10 ks — dutý nýt  $\varnothing$  3 × 4 mm
- 7 ks — pájecí očko s otvorem  
 $\varnothing$  3 mm
- 4 ks — podložka  $\varnothing$  3,2 mm
- 1 ks — spirálové pero k stupnici
- 1 ks — isolační podložka k elektrolytu
- 1 ks — pájecí oko k elektrolytu
- 4 m — zapojovací drát  $\varnothing$  0,8 mm CU  
pocínovaný
- 3 m — isolační trubička  $\varnothing$  1/2,5
- 80 cm — textilní lanko pro náhon stupnice

## Stavební návody, propagační a učební pomůcky.

### 1 KRYSTALOVÝ PŘIJIMAČ

O principu krytalového přijimače.

### 2 B1 — jednoelektronkový přijimač baferový

Základy činnosti elektronek.

### 3 DUODYN — dvouelektronkový universální přijimač síťový

Napájení ze sítě. Vícemíkkové elektronky.

### 4 MĚRENÍ a měřicí přístroje

### 5 SONORETA R V 12

Trpasličí rozhlas. přijimač pro krátké a střední vlny s 2 elektronkami RV 12 P 2000

### 6 SONORETA 21

Trpasličí rozhlasový přijimač pro krátké a střední vlny s 1 elektronkou ECH 21 nebo UCH 21.

### 7 SUPER I - 01

Malý standardní 3+1 elektronkový superhet. Základy činnosti superhetů.

### 8 DIVERSON

Moderní superhet s použitím nejrůznějších elektronek a magickým okem.

### 9 NF 2

2-elektronkový universální přijimač.

### 10 NÁHRADNÍ ELEKTRONKY

Porovnávací tabulky různých výrobků. Náhrada starých druhů s údaji změn v zapojení a hodnotách.

### 11 SUPER 254 E

Malý standardní 3+2 elektronkový superhet (s magickým okem).

### 12 OSCILÁTOR

Signální generátor pro sladování přijímačů a vysokofrekvenční měření. Rozsah 20 až 2000 m. Modulace ní. kmitočtem.

### 13 ALFA

Výkonný 3+2 elektronkový superhet (s magickým okem), v moderní, leštěné skříni z kavazského ořechu (rozměry: 540×385×220 mm).

### 14 DIPENTON

2+1 elektronkový přijimač se síťovým transformátorem a 3 vlnovými rozsahy.

### 15 MÍR

Malý 4+1 elektronkový superhet s miniaturními elektronkami a 3 vlnovými rozsahy.

Objednávky brožur vyřizujeme **pouze** profi předem zaslánému obnosu.

Cena za jeden sešit Kčs 2,—

Vydává:



**Pražský obchod potřebami pro domácnost**

národní podnik — prodejna 20-216

Prodejna radiotechnického a elektrotechnického zboží

**PRAHA II, VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 25**


Telefony: 23-16-19, 22-74-09, 22-62-76, 23-65-33, 22-44-91.

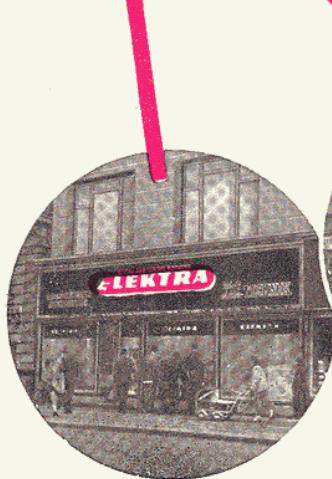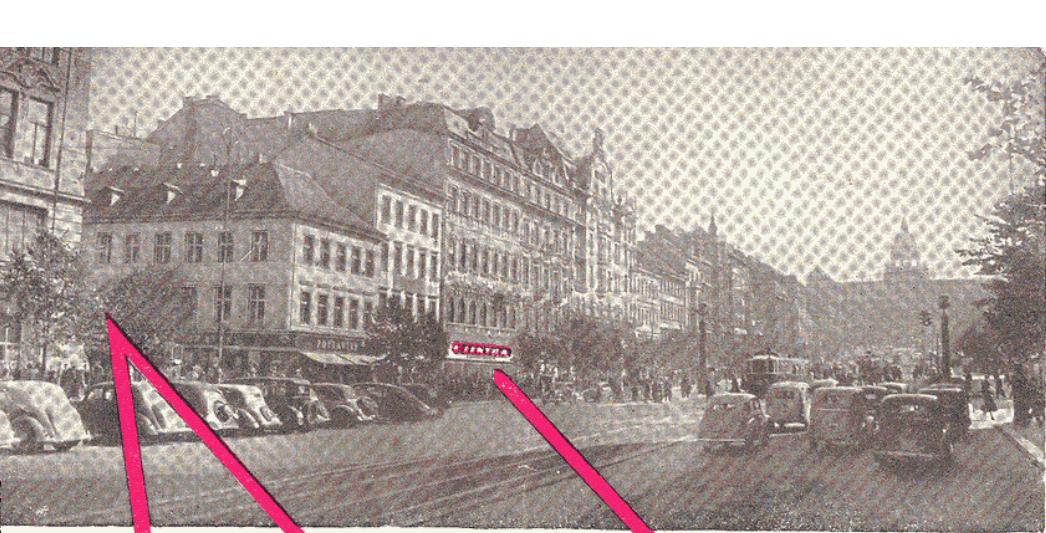

PRAHA II, Jindřišská 12


MLADÝ ELEKTROTECHNIK

(prodejna výprodejních  
radio a elektrotechnických  
součástí)

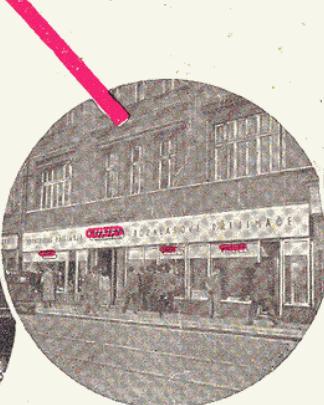

PRAHA II, Jindřišská 4

přijímače, zesilovače  
elektrické přístroje  
pro domácnost

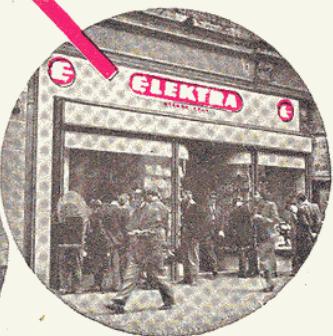

PRAHA II, Václavské n. 25

elektro-radio materiál

osvětlovací tělesa,

žárovky

## Pražský obchod potřebami pro domácnost

národní podnik, dříve **ELEKTRA** prodejna 20-216

prodejna radiotechnického a elektrotechnického zboží

PRAHA II, VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 25

Telefony: 23-16-19, 22-74-09, 22-62-76, 23-65-33, 22-44-91