

A.Vybavení pracoviště

- měřicí přípravek typ ZP 5
- osciloskop nebo digitální voltmetr
- výkres č.39762 - schéma zapojení Q34.04 (součást výr.dokument.)
- výkres č.71529640 - řídicí jednotka Q34.04 - " -

B.Pracovní postup při oživování

- 1.Do přípravku osadíme jednotku Q34.04(02)
- 2.Přípravek v základním nastavení - přepínač zátěže SA4 v poloze "0",zadávací potenciometr v poloze min.
- 3.Přípravek zapnout síťovým spínačem SA1,(svítí zelená LED "I").
- 4.Kontrolovat průběhy na měřicích bodech MB1,MB2,MB3 a MB4 dle přiloženého oscilogramu.
- 5.Na MB5 osciloskopem nebo voltmetrem kontrolovat napětovou úroveň.Při protáčení trimru "MIN" RP2 mezi krajními polohami se mění napětí mezi cca +0,7 - +15V.Trimr vrátit do polohy +0,7V.
- 6.Přepínač zátěže do polohy "ZÁTĚŽ", zadávací potenciometr pro - točit mezi polohami "MIN - MAX".Odpovídající průběh je na oscilogramu MB5.
- 7.MB6,protočit zadávací potenciometr mezi polohami "MIN - MAX", odpovídající oscilogramy - v příloze pro MB6.
- 8.MB7,kontrolovat "ss" napětovou úroveň "OV",při aktivaci tlačítka blokování +15V (bez oscilogramu).
- 9.MB8, viz. oscilogram,při aktivaci "BLOK" mizí pulzy zůstává pouze "ss" úroveň cca 5V.
- 10.MB9 protočit zadávací potenciometr "MIN - MAX", viz. oscilogramy.
- 11.MB10, protočit zadávací potenciometr "MIN - MAX", viz. oscilogramy.
- 12.MB11,MB12 a MB13 - zadávací potenciometr v poloze "MAX"
- 13.Zadávací potenciometr v poloze "MAX", aktivovat tlačítko SA3 -"ZKRAT", protáčet trimr "MAX" (RP1),údaj A-metru se mění cca od 4,5 do 9,5A (+0,4A). Nastavit trimrem cca 6A, při přerušení zkratu se proud změní na 3A.

Datum		
15.4.1996		